

■バージョンアップについて

この手順書は、Macintosh で AG-MSU10 のファームウェアをバージョンアップするための手順について説明したものです。対応の OS は MacOS 10.6 (SnowLeopard)、MaOS 10.5 (Leopard) です。

■バージョンアップ前の準備

AG-MSU10 のバージョンアップ実行前に、下記の設定を行ってください。

- ・AG-MSU10 のバージョンアップを実行するためには、Mac に AG-MSU10 用 USB ドライバーがインストールされている必要があります。

下記ウェブサイトから P2 ドライバーの最新版をダウンロードの上、AG-MSU10 用 USB ドライバーのアップグレードを行ってください。

<http://panasonic.biz/sav/> -> サポート&ダウンロード > ダウンロード > P2 > Mac P2 ドライバー

<http://pro-av.panasonic.net/> -> Service & Support > Download > P2 > Mac P2 Driver

ドライバーアップグレード手順

1. AG-MSU10 を Mac に接続し、Mac を起動します。
2. ウェブサイトからダウンロードしたファイルをダブルクリックして展開し、P2Drive フォルダの中にある P2DriveFamilyDriver Install.dmg を実行します。
3. さらにファイルが展開され、P2DriveFamilyDriver Install.pkg ファイルが表示されますので、ダブルクリックして実行します。
4. 画面の指示通りにインストールを行うと、ドライバーがアップグレードされます。

■バージョンアップ手順

※バージョンアップは必ず管理者権限のユーザーで行ってください。

- ・下記ウェブサイトから、AG-MSU10 の Macintosh 用バージョンアップファイル vsi5293a.zip をダウンロードして、任意のフォルダに保存してください。
<http://panasonic.biz/sav/> -> サポート&ダウンロード > ダウンロード > P2 > P2 機器アップデート
<http://pro-av.panasonic.net/> -> Service & Support > Download > P2 > Software for P2 Products
 - ・Mac に 2 台以上の AG-MSU10 が接続されている場合、バージョンアップを正常に実行することができませんので、AG-MSU10 は必ず 1 台のみ接続した状態でバージョンアップを実行してください。
 - ・Mac のスリープ設定は無効にしてください。
 - ・AG-MSU10 に P2 カード、AG-MBX10 が挿入されている場合は、全て取り外してください。
1. ダウンロードした vsi5293a.zip ファイルをダブルクリックするとファイルが展開され、vsi5293a フォルダが作成されます。
 2. AG-MSU10 を PC に USB2.0 ケーブルで接続してください。
 3. AG-MSU10 の F1 ボタンを押しながら、POWER ボタンを 1 秒以上押しして電源を ON にして、USB デバイスモードで起動してください。
 4. vsi5293a フォルダの中にある、MSU10UpdateTo310.app ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。

AG-MSU10 が正常に認識されている場合は以下の表示になります。手順 5 へ進んでください。



以下の表示になった場合は AG-MSU10 が認識されていません。Mac との接続を再度確認してください。



5. [実行]ボタンをクリックするとバージョンアップを開始します。

バージョンアップ完了まで3分程度の時間がかかります。


※一旦バージョンアップを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。

※バージョンアップ実行中は、MacとAG-MSU10の電源をOFFにしたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。



6. バージョンアップが完了すると以下の表示になります。


AG-MSU10 バージョンアップ手順書(Mac)

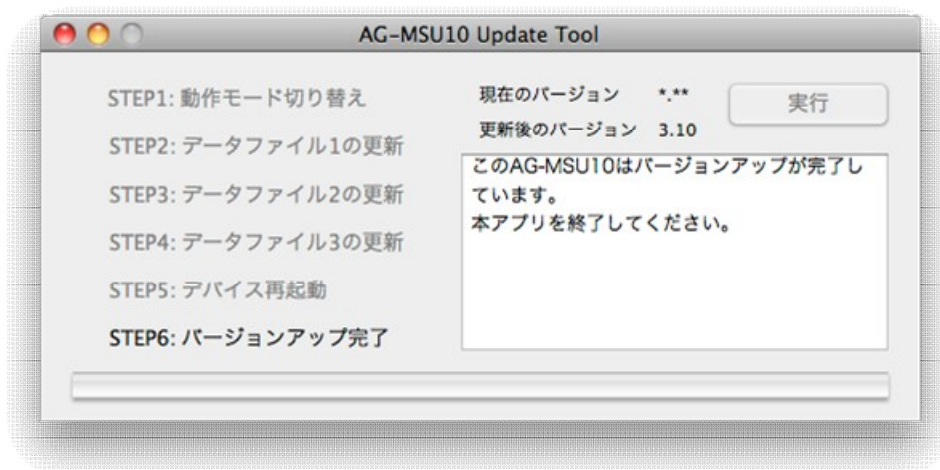

以上でバージョンアップの処理は完了です。

■バージョンの確認

AG-MSU10 本体の MENU - STATUS - SYSTEM INFO にてバージョンを確認してください。

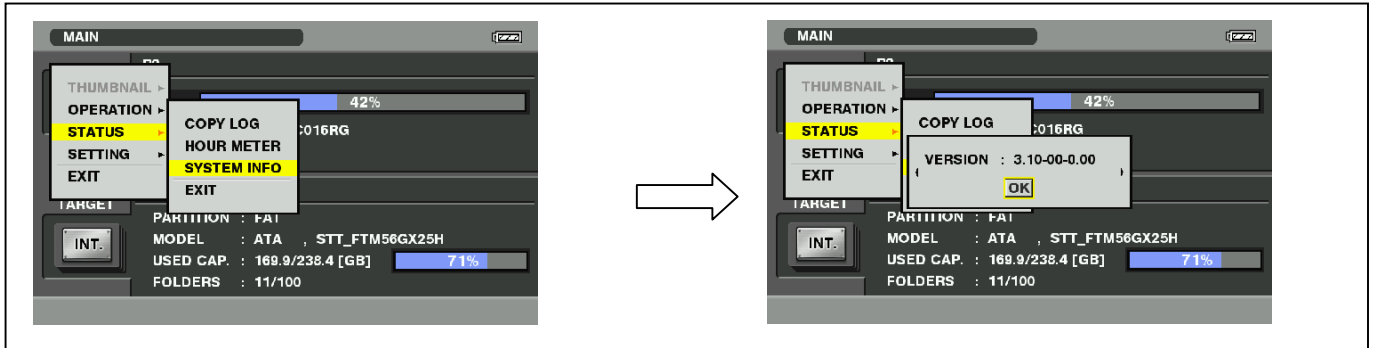


■バージョンアップ中にエラーが発生した場合

バージョンアップ中に何らかの原因でエラーが発生した場合は、ウィンドウに下記のようなメッセージが表示され、バージョンアップが中止されます。

- ・AG-MSU10 との通信を行うことが出来ません。処理を中止します。
- ・バージョンアップ中にエラーが発生したため、処理を中止します。
- ・ファイルの転送に失敗しました。処理を中止します。
- ・ファイルの書き込みに失敗しました。処理を中止します。

バージョンアップが中止された場合は、下記の手順に従い、再度バージョンアップを行ってください。

1. ウィンドウ左上の  ボタンを押してアプリを終了します。
2. Mac の電源を切った後、AG-MSU10 の電源を入れなおし、Mac を再起動します。
3. MSU10UpdateTo310.app ファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。
4. AG-MSU10 が認識されていることを確認した後、実行ボタンをクリックしてバージョンアップを実行します。

以下のような症状が発生した場合は、お手数ですがお近くのサービス窓口までご相談ください。

- ・AG-MSU10 が認識されない場合
- ・バージョンアップの再実行を複数回行っても正常にバージョンアップが終了しない場合