

■バージョンアップについて

この手順書は、Windows で AU-XPД1 のファームウェアをバージョンアップするための手順について説明したものです。

■動作環境について

AU-XPД1 のバージョンアップは、以下の環境で行ってください。

OS: Windows 7 Professional, Ultimate (SP1) 32bit/64bit
Windows 8.1 32bit/64bit
Windows 10 32bit/64bit

■バージョンアップ前の準備

AU-XPД1 のバージョンアップ実行前に、下記の設定を行ってください。

- ・下記ウェブサイトから、AU-XPД1 の Windows 用バージョンアップファイル DV91000430*.zip をダウンロードして、任意のフォルダに保存してください。
<http://panasonic.biz/sav/> >サポート&ダウンロード >ソフトウェアダウンロード
- ・PC に 2 台以上の AU-XPД1 が接続されている場合、バージョンアップを正常に実行することができませんので、AU-XPД1 は必ず 1 台のみ接続した状態でバージョンアップを実行してください。
- ・PC のスタンバイ/休止状態の設定は無効にしてください。
- ・AU-XPД1 に P2 カードが挿入されている場合は、全て取り外してください。
- ・AU-XPД1 の POWER 側コネクタは AC アダプター、または PC の USB3.0 ポートに接続されている必要があります。

■バージョンアップ手順

※バージョンアップは必ず管理者権限のユーザーで行ってください。

1. ダウンロードした DV91000430*. zip ファイルをダブルクリックするとファイルが展開され、DV91000430*フォルダが表示されますので、適当な場所にコピーします。
2. フォルダの中にある、Xpd1UpdateTo***. exe ファイルをダブルクリックするとアプリが起動します。

※アクセス要求の確認ダイアログが表示された場合は、[許可] をクリックして続行してください。

※「Windows によって PC が保護されました」メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックした後、「実行」をクリックして続行してください。



次ページへ続く

AU-XPDI が正常に認識されている場合は以下の表示になります。手順 3 へ進んでください。

※「現在のバージョン」「更新後のバージョン」表示は、AU-XPDI が expressP2 カード B シリーズに対応しているかどうかによって異なります。

- ・ expressP2 カード B シリーズに対応している AU-XPDI の場合：
現在のバージョン 2.02
更新後のバージョン 2.10
- ・ expressP2 カード B シリーズに対応していない AU-XPDI の場合：
現在のバージョン 1.0*
更新後のバージョン 1.20

下図バージョンは表示例です。



以下の表示になった場合は AU-XPDI が認識されていません。PC との接続を再度確認してください。



3. [実行] ボタンをクリックするとバージョンアップを開始します。

バージョンアップ完了まで数分程度の時間がかかります。

※一旦バージョンアップを実行すると、途中でキャンセルすることはできません。

※バージョンアップ実行中は、PC と AU-XPDI の電源を OFF にしたり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。

※バージョンアップ実行中、一時的に AU-XPDI が取り外し状態になりますが、正常な動作なので問題ありません。

下図バージョンは表示例です。



4. バージョンアップが完了すると以下の表示になり、AU-XPDI が再起動します。

下図バージョンは表示例です。




5. 以上でバージョンアップの処理は完了です。

■バージョンの確認

AU-XPDI が正しくバージョンアップされているか確認する場合は、Xpd1UpdateTo***.exe を再度実行してください。

正しくバージョンアップが行われていれば、以下の画面が表示されます。

下図バージョンは表示例です。

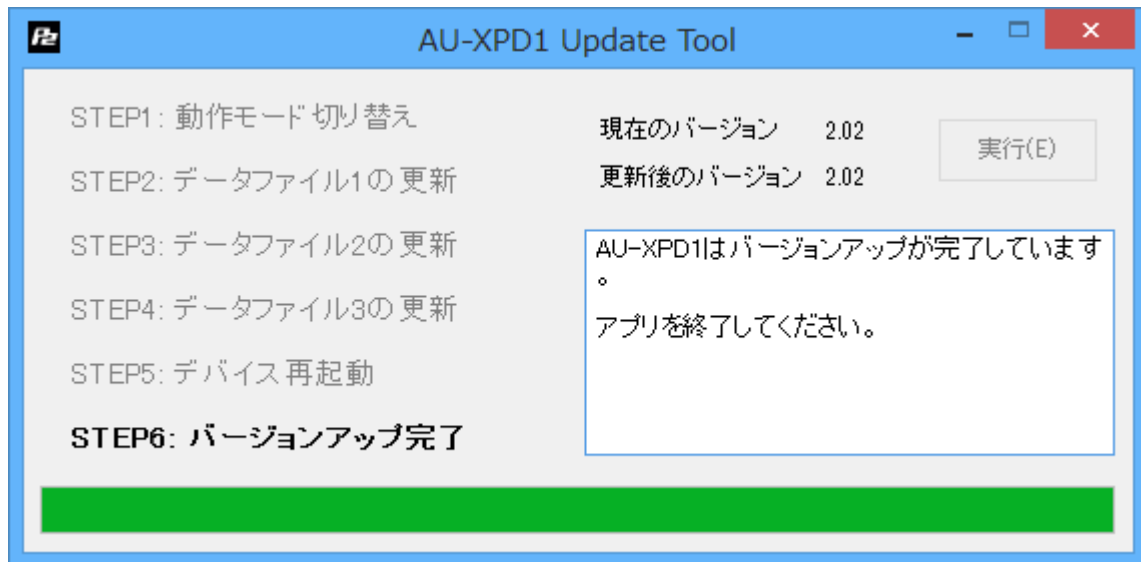


■バージョンアップ中にエラーが発生した場合

バージョンアップ中に何らかの原因でエラーが発生した場合は、ウィンドウに下記のようなメッセージが表示され、バージョンアップが中止されます。

- ・AU-XPDI との通信を行うことが出来ません。処理を中止します。
- ・バージョンアップ中にエラーが発生したため、処理を中止します。
- ・ファイルの転送に失敗しました。処理を中止します。
- ・ファイルの書き込みに失敗しました。処理を中止します。

バージョンアップが中止された場合は、下記の手順に従い、再度バージョンアップを行ってください。

1. ウィンドウ右上の  ボタンを押してアプリを終了します。
2. PC の電源を切った後、AU-XPDI を接続し直して、PC を再起動します。
3. Xpd1UpdateTo***.exe ファイルをダブルクリックしてアプリを起動します。
4. AU-XPDI が認識されていることを確認した後、実行ボタンをクリックしてバージョンアップを実行します。

以下のような症状が発生した場合は、お手数ですがお近くのサービス窓口までご相談ください。

- ・AU-XPDI が認識されない場合
- ・バージョンアップの再実行を複数回行っても正常にバージョンアップが終了しない場合